


Kézi ECO-BINDER

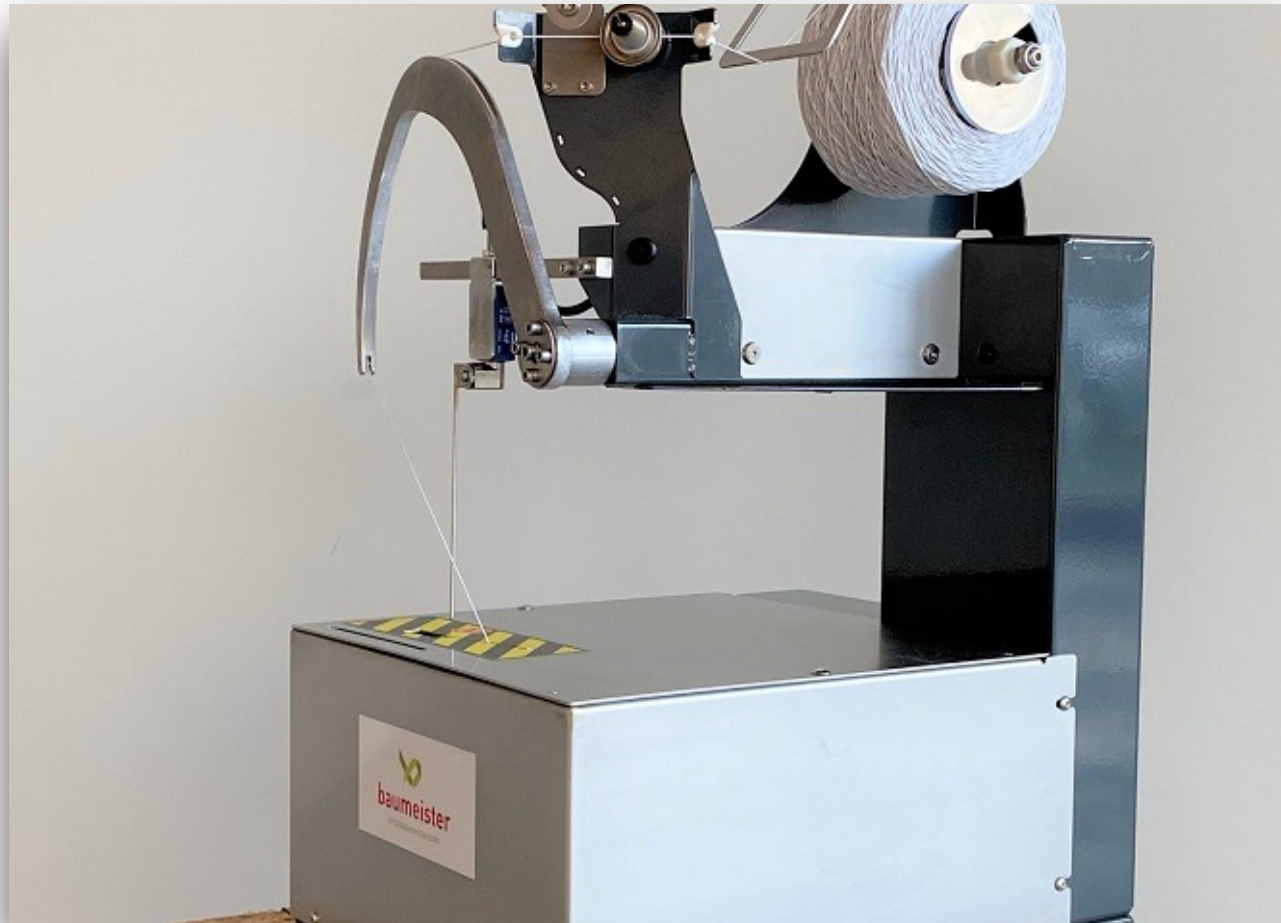

Dátum: Január 2022

Erich Baumeister GmbH 48366 Laer

www.erichbaumeister.com

Seite 1 von 33

Tartalomjegyzék

3	Leírás
4	Megjelenítő elemek
5	A gép bekötése és beüzemelése
6	A fonalak befűzése
7	A termékek elhelyezése
8, 9, 10	A gép alapbeállításai
11, 12	Karbantartás és gondozás
13	Hibaelhárítás
14	Vezérlőkártya konfiguráció
15	Áramköri diagram
16 - 32	Pótalkatrészjegyzék rajzzal
33	Címek

LEÍRÁS

Az ECO-BINDER egy nagyon sokoldalú gép a legkülönbözőbb iparágak sokféle termékének kötözéséhez. A gépeket a BAUMEISTER rugalmas fonalak feldolgozására készítették fel.

Példák iparágakra:

Ipar/automatizálás, zöldségtermesztés, vágott virág termesztés, faiskolák, nyomdák.

A gép olyan rugalmas fonalakat dolgoz fel, mint az 1 rétegű rugalmas fonal pamutborítással, a 3 rétegű rugalmas fonal műselyemmel és sok más minőségű fonal.

A gép bármilyen más módon történő használata tilos. Ugyanez vonatkozik a jelen kézikönyv utasításaitól eltérően elvégzett munkákra is.

Javasoljuk, hogy a gép használatáról és karbantartásáról szóló alábbi oldalakat figyelmesen olvassa el a maximális használat és a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében.

A folyamatos átlagos zajszint, amely egy A értéknek felel meg, munka közben legfeljebb 70 dB (A).


Mivel a gép súlya mindössze 33 kg, egy személy is mozgathatja.

Ez a kézikönyv a következő géptípusokra vonatkozik: ECO kötés.

Ezek a kötözőgépek megfelelnek a Munka Törvénykönyve R 4312-1 cikkében szereplő műszaki leírásoknak (a 2008. november 07-i 2008-1156-os rendelet a francia jogszabályok átírása a 2006. május 17-i 2006/42/EK európai irányelvvel összhangban).

Megjelenítő elemek

1. Be-/kikapcsoló
2. ZSzámláló
3. Tápkapcsoló
4. Kikapcsoló
5. Nyomógombos kapcsoló (szervizeléshez)
6. Start kapcsoló
7. Kioldó kapcsoló (opció)

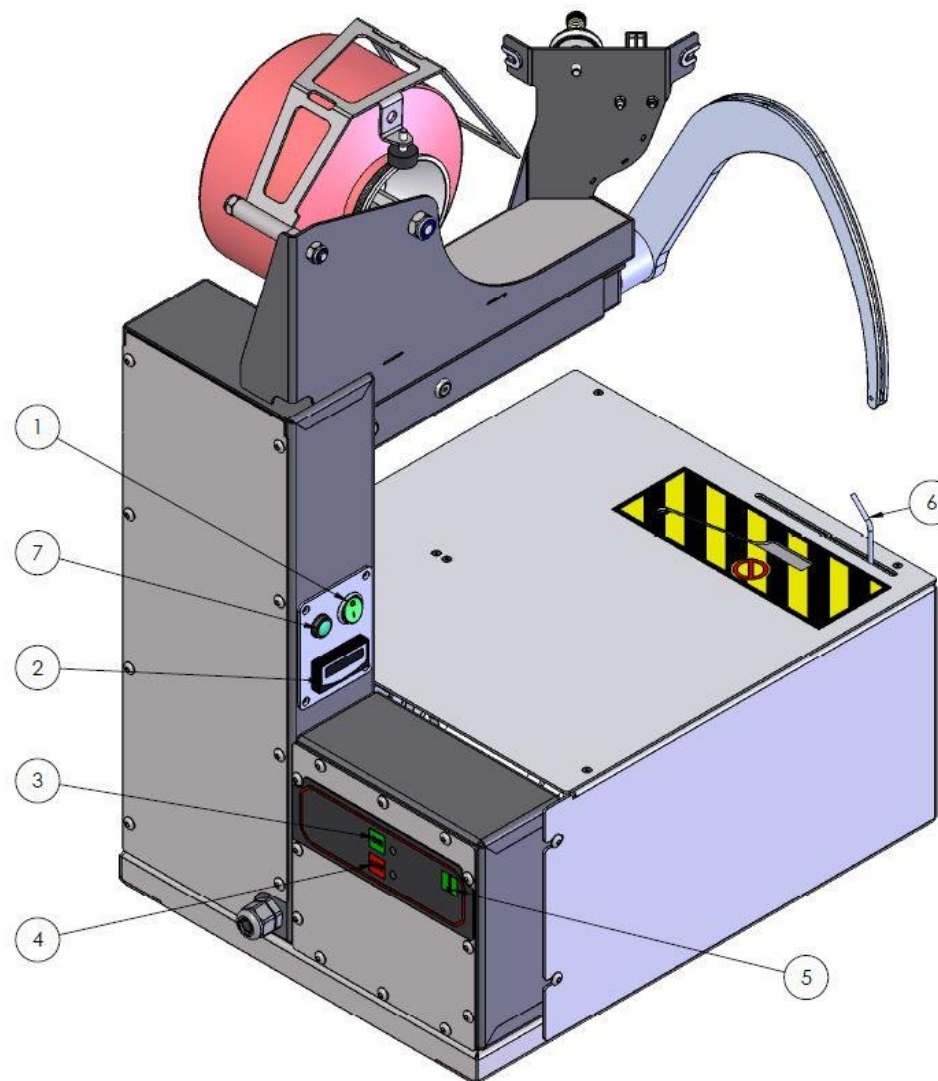

A gép bekötése és beüzemelése

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA A HÁLÓZATI ALJZATHOZ

A gépet rendszerint hálózati áramforráson keresztül táplálják. hálózati dugóval (biztonsági dugó) ellátott kábel és és egy normál aljzat (földelt).

A kábelek 500 V-ig terjedő feszültségre vannak szigetelve.


Csatlakoztassa a gépet, miután meggyőződött arról, hogy a hogy a gép feszültsége megfeleljen a tápfeszültség.

FIGYELEM

Ha a készüléket "stand-alone" üzemmódban használják, nem szabad, hogy automatikusan bekapcsoljon, amikor bedugják. bedugva. Ha ez a helyzet, akkor ki kell javítania a korrigálja a szalagellátás helyzetét az áramköri lapon. Lásd a "Board Configuration" oldalt.

A 400 V-os változatnál a lépcsőgombbal ellenőrizze, hogy a csomózógép A csomózó a nyíl irányába forog; ha nem, fordítson meg 2 fázist.

Megjegyzés: A lehető legkisebb impulzussal teszteljen.

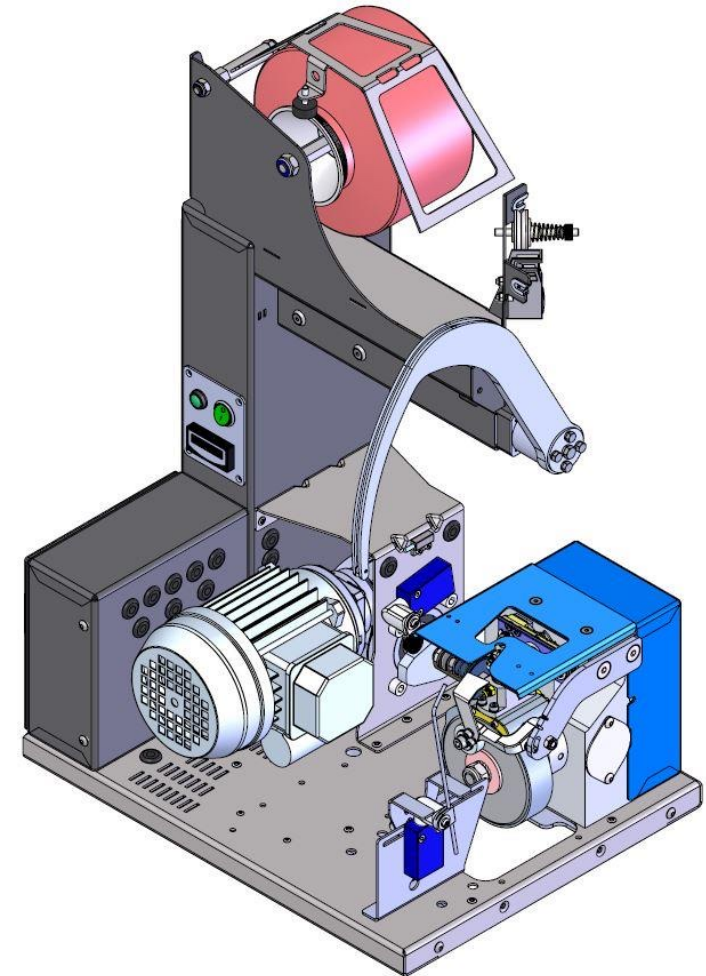


A fonalak befűzése

Kűvesse a rajzot az orsű elhelyezéséhez és a rugalmas fonal befűzéséhez a karba.


Fogja meg a cerna vėgėt, amely a kar fűlė őr, és tartsa őrően a gėp hűtsű rėsze felė.

Az egėsz folyamat során hűzza hűtrafelė a fonalat, hogy az elsű szűl maradėk szűlűt levegye. A menetvűgűs automatikus.

Nyomja meg az indítűkart vagy az indítűgombot (zűld), az ECO-kűtegelű őrűt kűvetűoen őrzemkėsz.

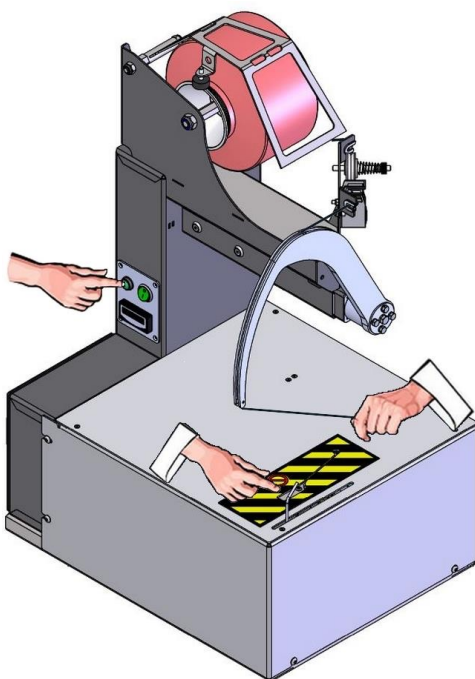

ELASTICSTRING

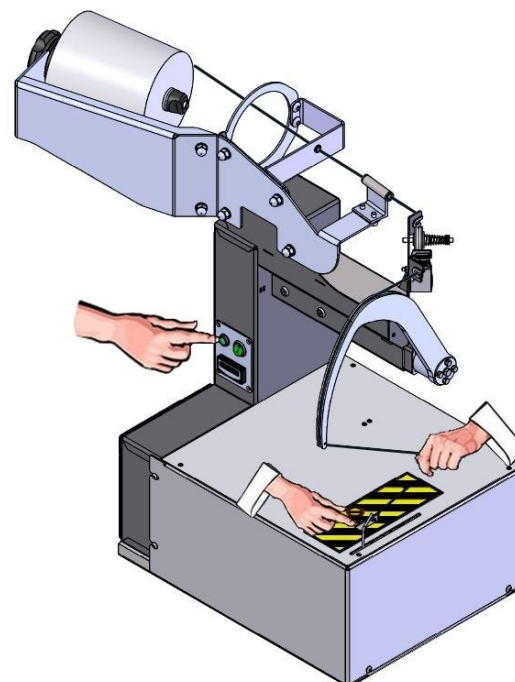


SOFTSTRING

A termékek pozicionálása

Nyomja a megkötendő terméket (köteg) a rugalmas fonallal együtt hátrafelé, amíg a lekerekítés láthatóvá válik az asztal felületén. A lekerekítés az asztallapon lévő lézeres nyílás hátsó területe.

Ebben a pillanatban a kötési folyamat automatikusan elindul az állítható indítókapcsolóval. Végezze a mozdulatot gyorsan és nyugodtan.

Ha az ECO-BINDER automatikus szállítórendszerbe van integrálva, elegendő az indítókapcsoló helyzetét a szalagsebességnek és a köteg méretének megfelelően beállítani.

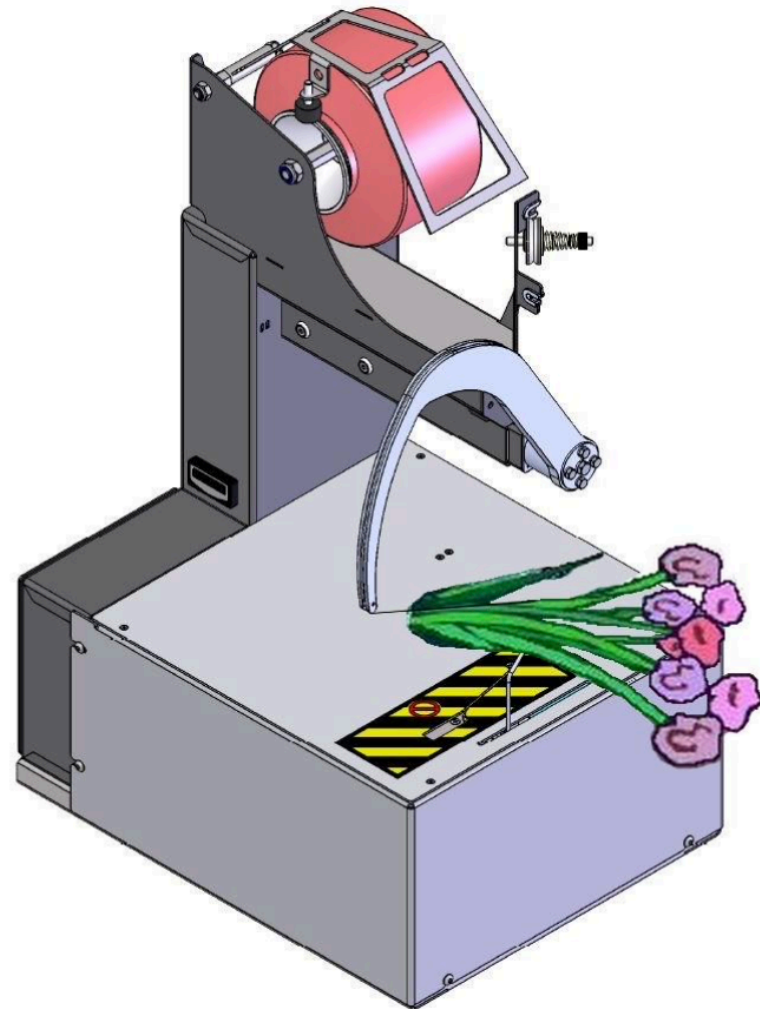

A gép alapbeállításai Menetfeszítés




A menetfeszítést a menetféken (tárcsafék) lévő fekete csavaranyával lehet beállítani.

Ez a beállítás nagyon érzékeny, és negyed fordulatról negyed fordulatra történik, amíg el nem éri a kívánt fonalfeszességet.

A fonal átmérője közvetlenül befolyásolja az előfeszítést. Ugyanazzal az előfeszítéssel a vastagabb fonal feszesebb lesz, mint a vékonyabb.

Ha a fonal feszessége túl nagy, a fonal elszakad.

Ha a fonal feszessége túl alacsony, a fonal nem tud lejönni a csomózófejről.

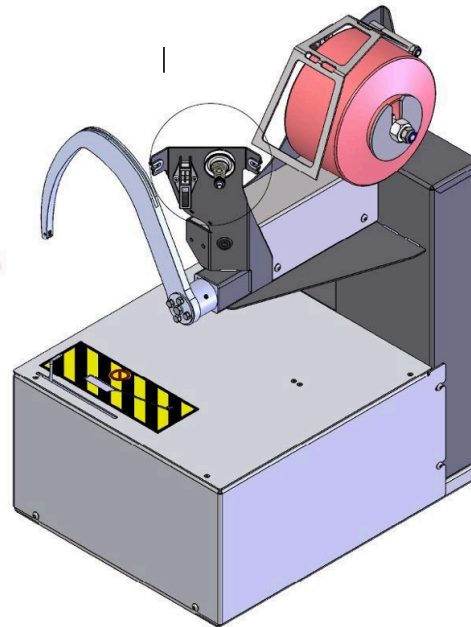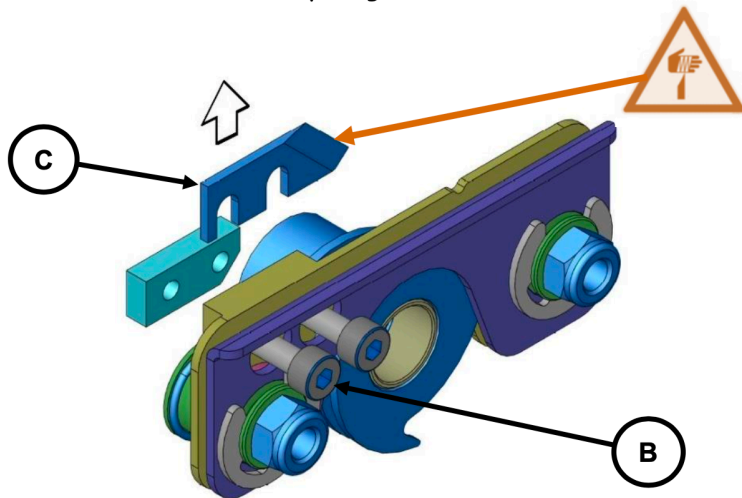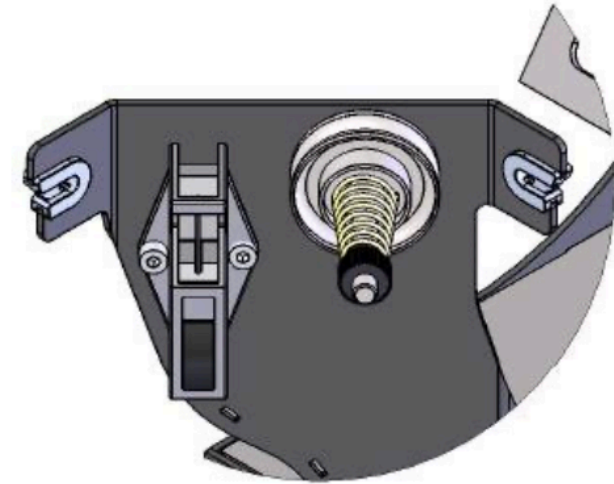

A gép alapbeállításai A penge cseréje

Távolítsa el a fedőlapot A, és lazítsa meg a két imbuszcsavart B.


Húzza felfelé a C kést, és cserélje ki egy új késsel. Ezután húzza meg ismét a csavarokat.

A két hornyolt lyuk megkönnyíti a cserét. Csak egy pozíció van, a kést olyan messzire kell pozícionálni, amennyire csak a hornyolt lyukakba befér.

FIGYELEM: A pengének mindig tökéletes állapotban kell lennie, különben a gép nem tud megbízhatóan működni.

A csomózófej beállítása

Ha a csomó hajlamos kinyílni, húzza meg kissé a D anyát. Ez növeli a csomózó alapjára gyakorolt nyomást, és a rugalmas fonalat tovább fogja tartani a csomózó ujj.

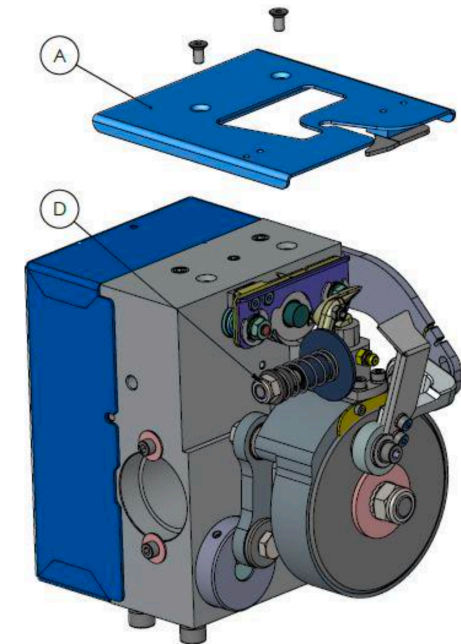


A gép alapbeállítása

A kábeltartó és a kábeltartó lemezek cseréje


Távolítsa el a munkalapot és az oldalsó burkolatot.

Nyomja meg minden alkalommal nagyon röviden a nyomógombot (szerviz), és állítsa le a gépet, amíg a csomózószerkezet a maximális szögben van (lenti rajz).

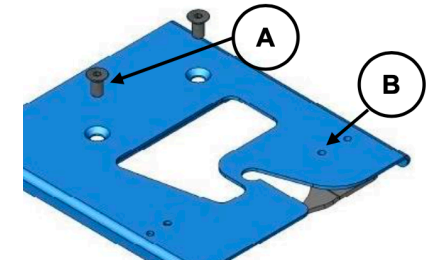

Húzza ki a gépet a hálózathoz

Távolítsa el a B fedőlapot a két csavarral
A csavarokat és a hátsó dobozt..

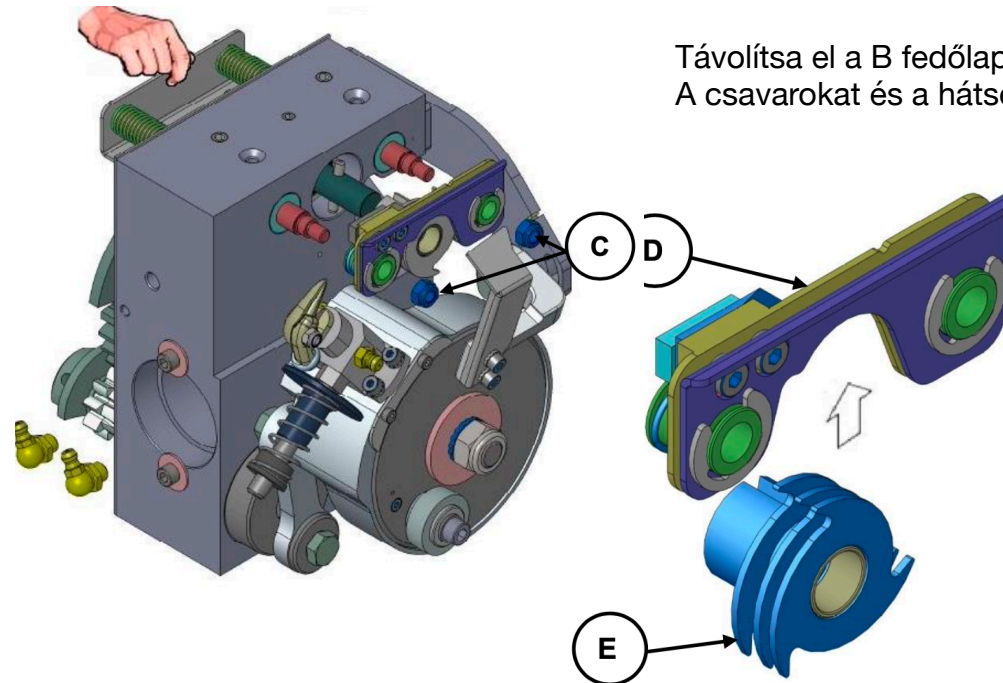

Lazítsa meg a két anyát C, miközben a másik kezével a megállítólemezt tartja.

A két kábeltartó lemez D és a kábeltartó E most már felfelé eltávolítható.

A cserét követően győződjön meg arról, hogy a kábeltartó az alábbi rajz szerint van behelyezve.



Összeszereléskor a
következőképpen járjon el
Az összeszerelésnél fordított sorrendben járjon el.

A gép karbantartása és ápolása

Az ECO-BINDER optimális hatékonysággal történő üzemeltetéséhez nagyon fontos a gép rendszeres tisztítása és karbantartása.

FIGYELMEZTETÉS: Karbantartási munkálatok elvégzésekor mindig húzza ki a gépet a hálózati csatlakozóból.

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból.
2. Csavarja le az anyákat, és vegye le a munkaasztalt. Lazítsa meg a 4 kapcsot egy csavarhúzóval.
3. Tisztítsa meg a gép belsejét sűrített levegővel. Fontos, hogy a gépet kenés előtt tisztítsa meg.
4. Kenje és zsírozza (lásd alább).

HETI - OLAJ:

D és E tengely, A tengely, B golyóscsapágy és C csomózófej, H + K perselyek

HAVONTA - ZSÍR:

F és G csomózóház bimbók, L-> Q bimbók és fogaskerekek, H + I ferde fogaskerekek.


Ha a gépet intenzíven vagy piszkos környezetben használják, a gép karbantartását naponta el kell végezni.

5. Tegye vissza az asztallapot a rögzítővel a gépre, és rögzítse a csavarral. 6.



6. Dugja vissza a hálózati csatlakozót a konnektorba.

AJÁNLOTT KENŐANYAGOK

HL típusú olaj: viszkozitása $10 < \text{ISO VG} < 22$. Zsír: LMX GREASE Nagy teljesítményű.

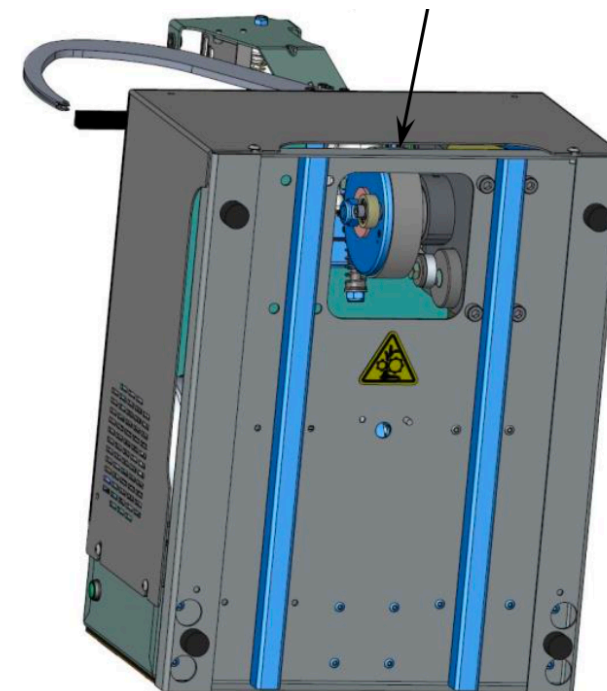

A gép karbantartása és ápolása

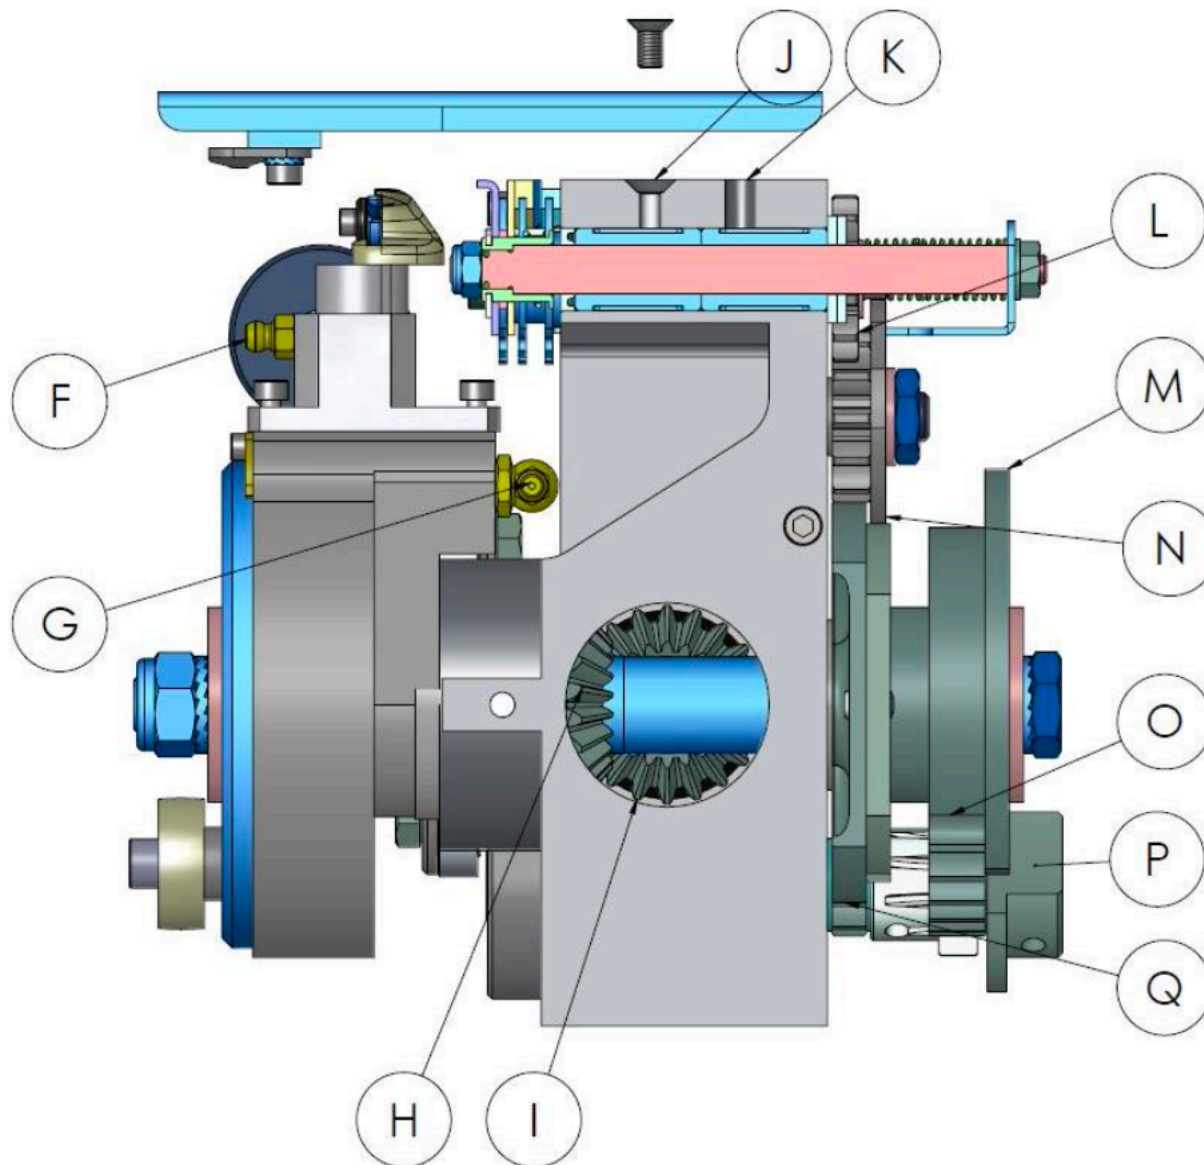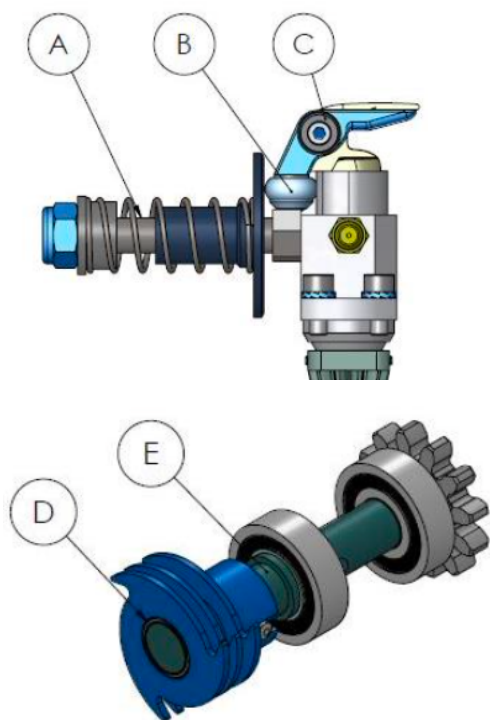

OLAJ:
 A, B, C, D, E, J, K

ZSÍR:
 F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q


Hibaelhárítás

AZ ECO-BINDER NEM REAGÁL

- A. Ellenőrizze a tápegységet, a dugót és a csatlakozóaljzatot.
- B. Győződjön meg arról, hogy a vészleállító kapcsoló nincs bekapcsolva.
- C. Ellenőrizze a biztosítékokat.

A CSOMÓ NEM MEGFELELŐEN VAN KIALAKÍTVA



- 1. Ellenőrizze, hogy a rugalmas fonal helyesen van-e befűzve.
- 2. Ellenőrizze, hogy a csomó nem megfelelően van-e kialakítva. Ellenőrizze, hogy a csomózó alsó része (2. pont) még mozoghat-e.
- 3. Győződjön meg róla, hogy a csomózó alsó része alkalmas a rugalmas fonalhoz. Kétféle csomózótalp létezik, bevágással és bevágás nélkül.
- 4. Ellenőrizze a nyomást (4. pont) a csomózótalpon.
- 5. A penge (5. pont) tökéletes állapotban van? Ez messze a leggyakoribb probléma!**
- 6. A csomózófejnek teljesen tisztának kell lennie. Nem szabad, hogy rugalmas fonal maradványai legyenek.
- 7. Ellenőrizze a fonal feszességét.

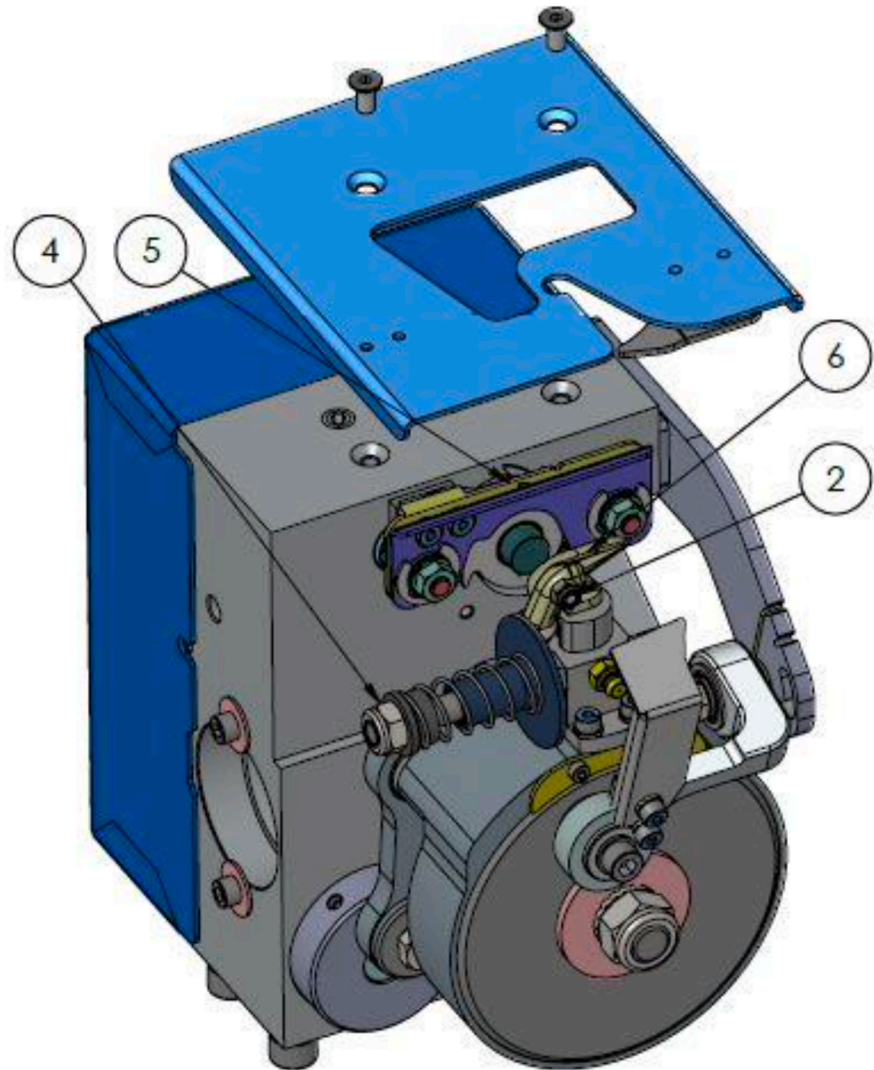


A vezérlőkártya konfigurálása

Az ECO-BINDER 4 opcióval konfigurálható. Ezek a konfigurációk két mikrokapcsolóval állíthatók be.


3. Kapcsolható tápegység ON/OFF.
4. Automatikus bekapcsolás, ha a konnektor be van dugva.
5. A munkaciklus kezdete a start-kapcsoló megnyomásakor.
6. A munkafolyamat megkezdése a start-kapcsoló elengedésekor

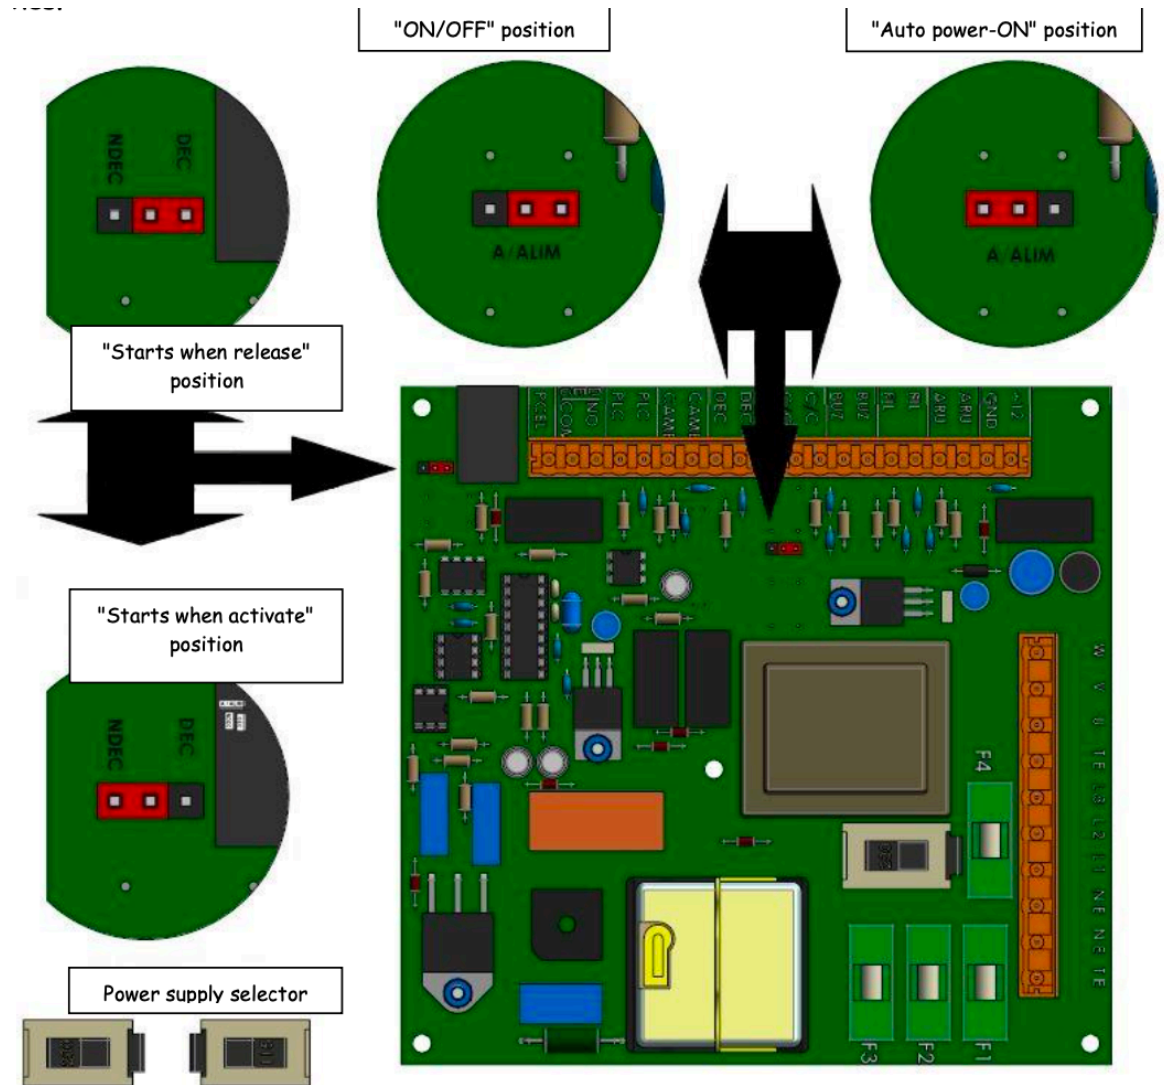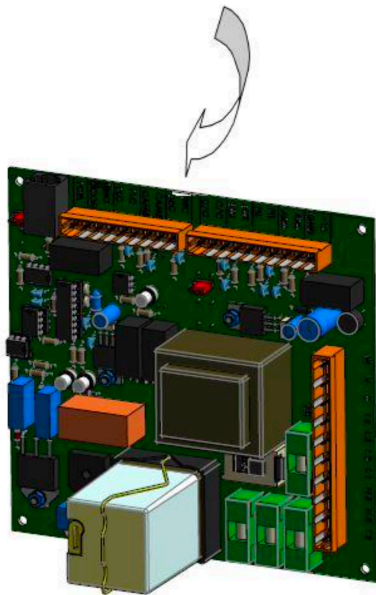

Áramköri diagram - standard változat

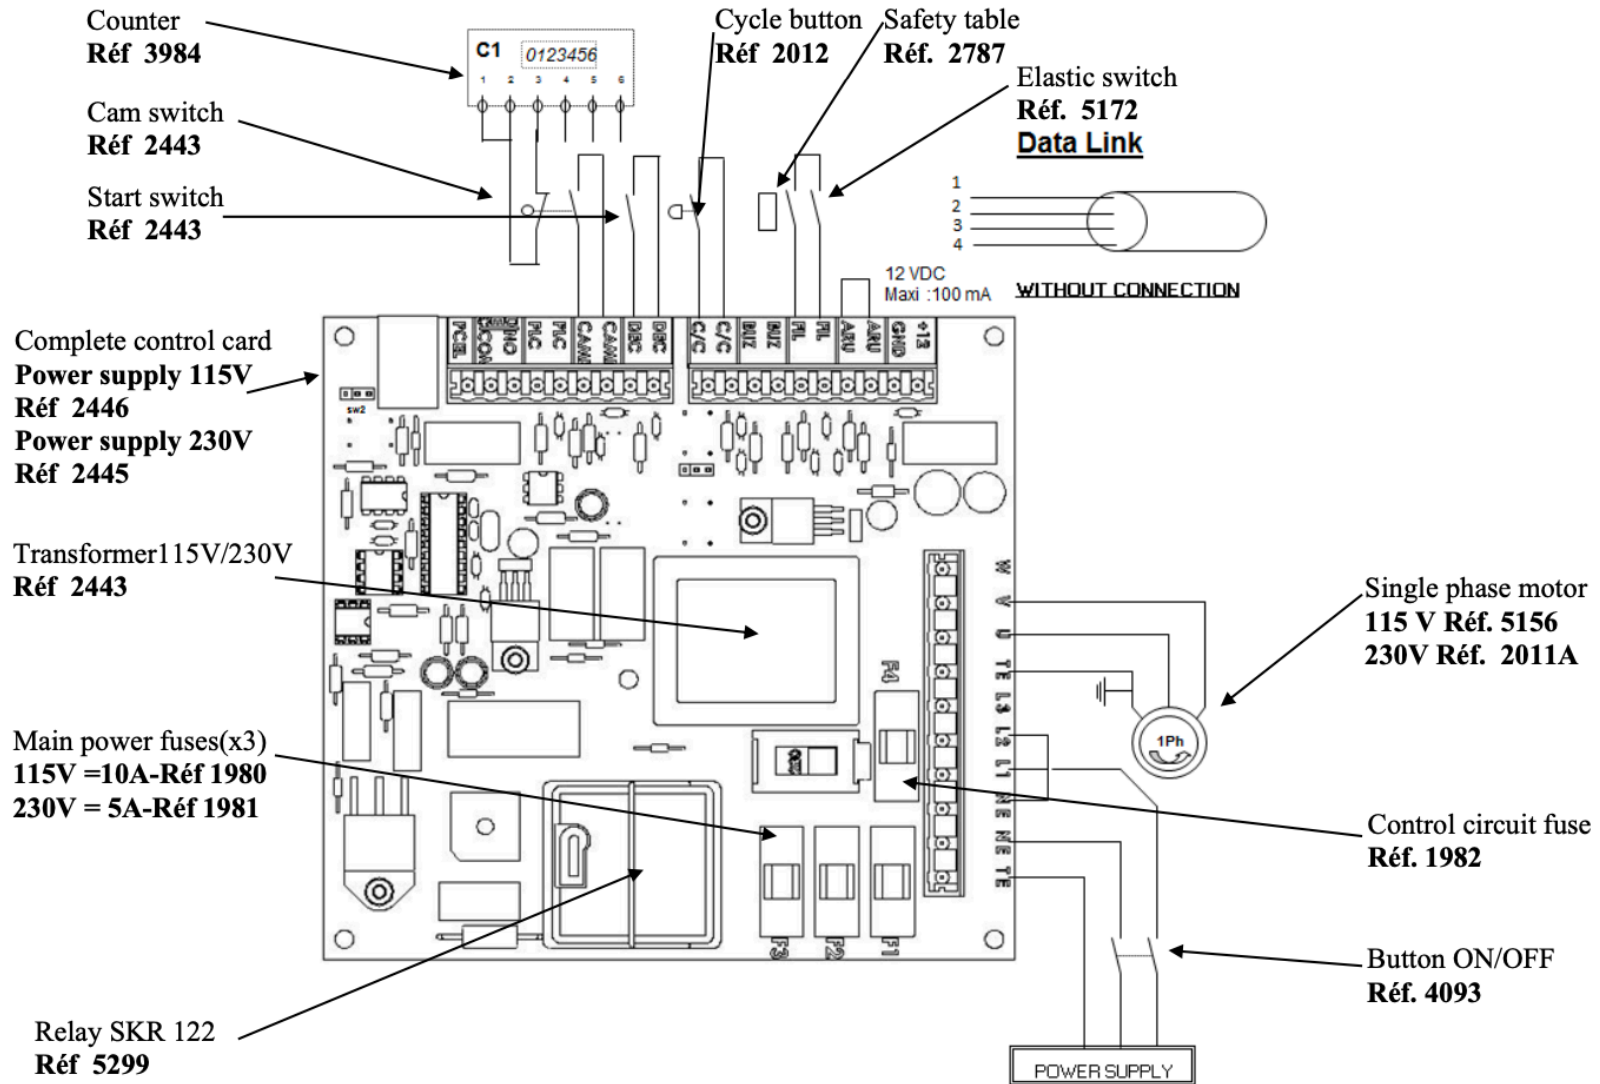


Pótalkatrészek listája

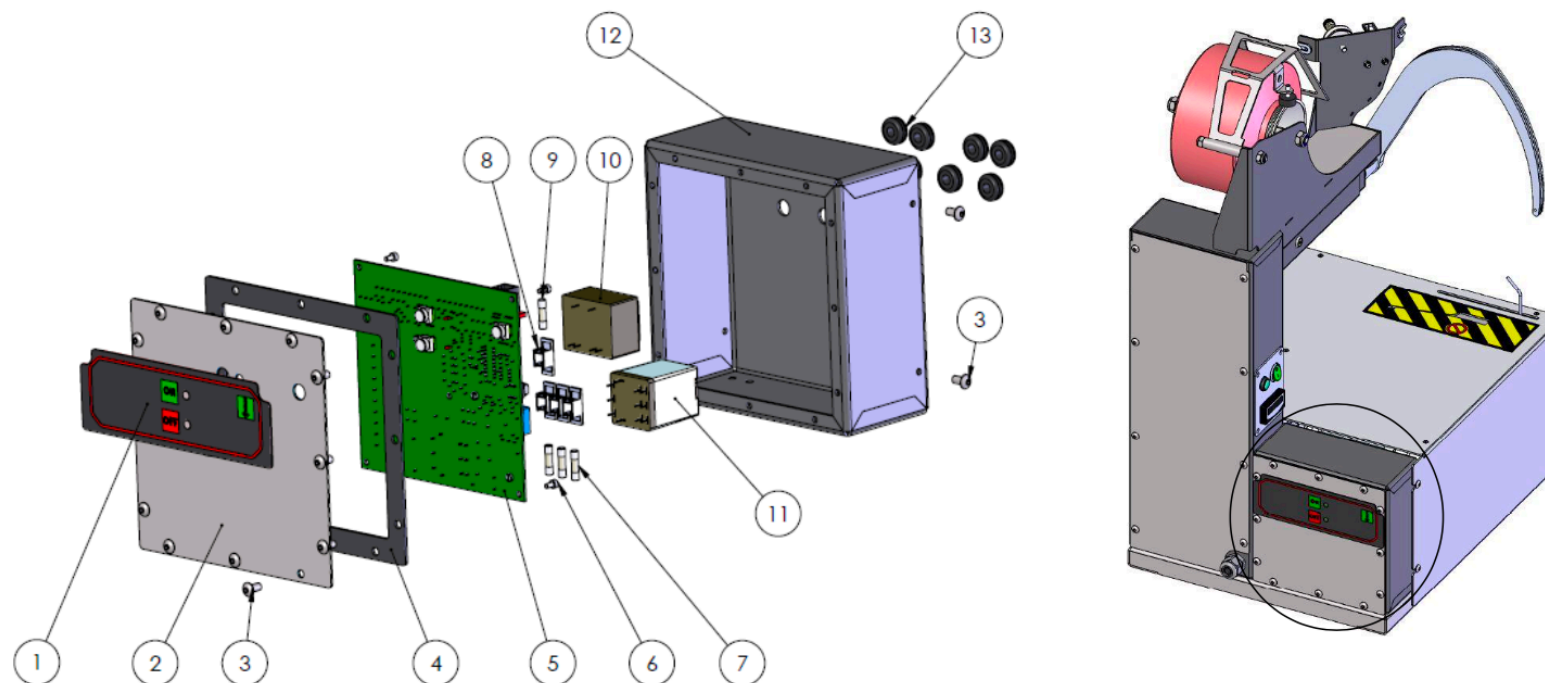

Rep	Order Ref	Description	Qty
1	2781	Façade de coffret électrique	1
2	2709A	Closure plate	1
3	2696	Screw TB Hc M5x10	14
4	2401B	Seal of electrical box	1
5	2445	Complete card 230 V	1
5	2446	Complete cards 115 V	1
6	5178	Screw CHc 3X 6	5
7	1981	Power fuse 230 V = 5A	3


Rep	Order Ref	Description	Qty
7	1980	Power fuse 115 V = 10A	3
8	2924	Fuse support 5 x 20	4
9	1982	Control fuse 150 mA	1
10	1899	Transformer 115/230V	1
11	5299	Relay SKR 122	1
12	2379B	Electrical box	1
13	2434	Rubber grommet	8

Pótalkatrészek listája

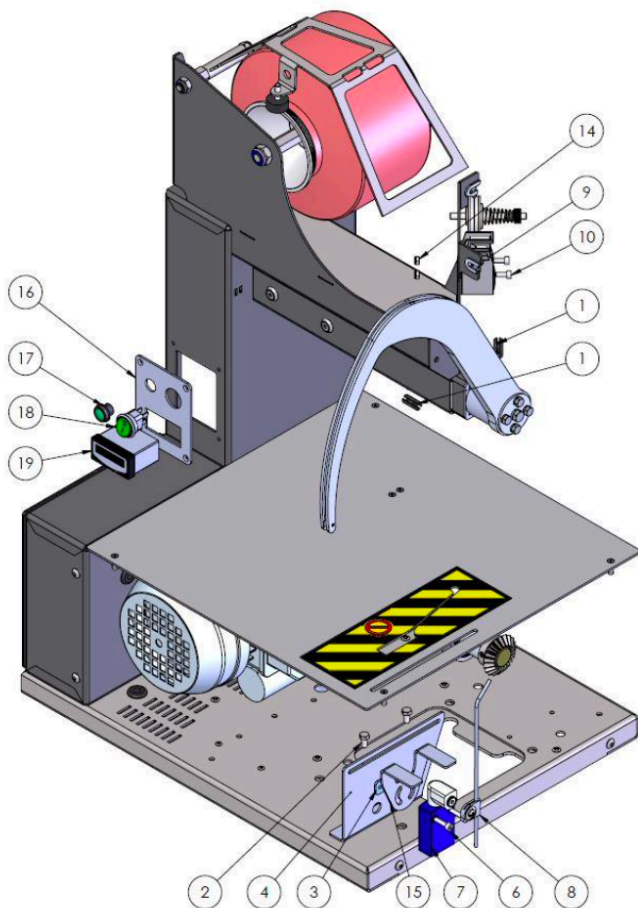


Rep	Order Ref	Description	Qty
1	2434	Rubber grommet	2
2	2744	Screw H M5x10	2
3	2699	Clamping limb switch	1
4	2698B	Switch support	1
6	2733	Screw CHc M4x16	2
7	2443	Body switch	1
8	2442	Head of switch	1
9	5172	Détecteur "Fil coupé" (Option)	1
10	2732	Screw CHc M4x6	2
14	2544	Nut M4 (nylstop)	1
15	8127	Trigger stop	1
16	8128	Plate without button	1
16	8129	Plate with counter	1
16	8130	Plate with counter and button	1
17	2012	Cycle button (option)	1
18	4093	ON/OFF button (option)	1
19	3984	Counter (option)	1

Pótalkatrészek listája

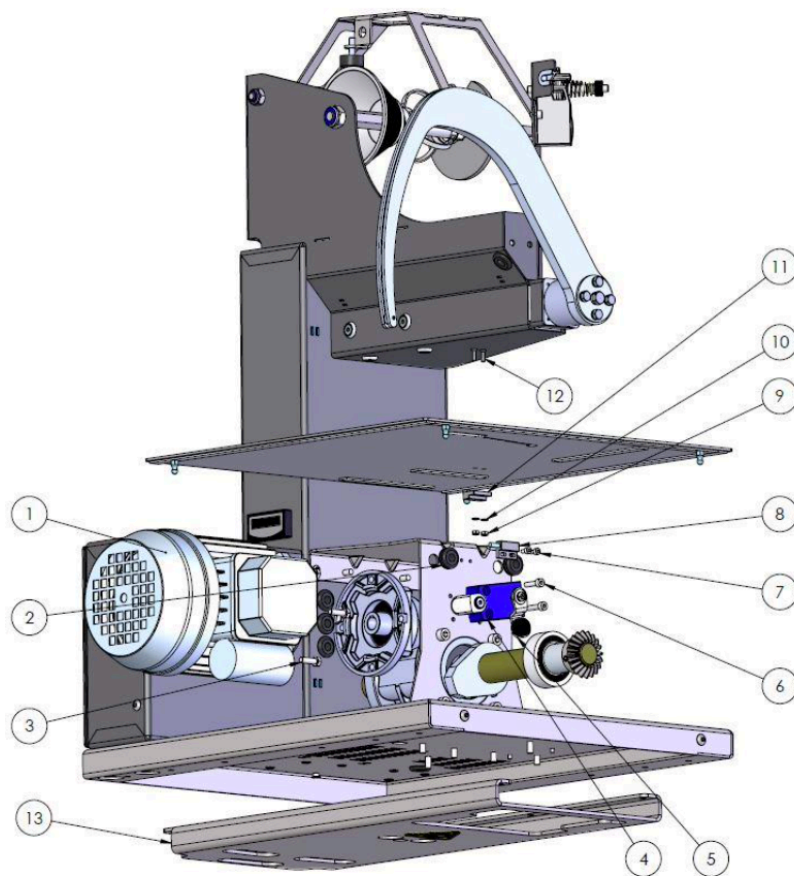

Rep	Order Ref	Description	Qty
1	5156A	Single phase motor 100 V	1
2	2434	Rubber grommet	2
3	5187	Screw H M5x16	4
4	2443	Body switch	1
5	2444	Switch roller	1
6	2733	Screw CHc M4x16	2
7	2187	Screw CHc M3x6	2
8	2787	Magnetic proximity switch	1
9	2543	Nut M3 (Nylstop)	2
10	2790	Washer ZU Ø3	2
11	2788	Magnet for proximity switch	1
12	2789	Screw FHc M3x10	2
13	8023A	Reinforcement for base plate	1

Pótkatrészek listája

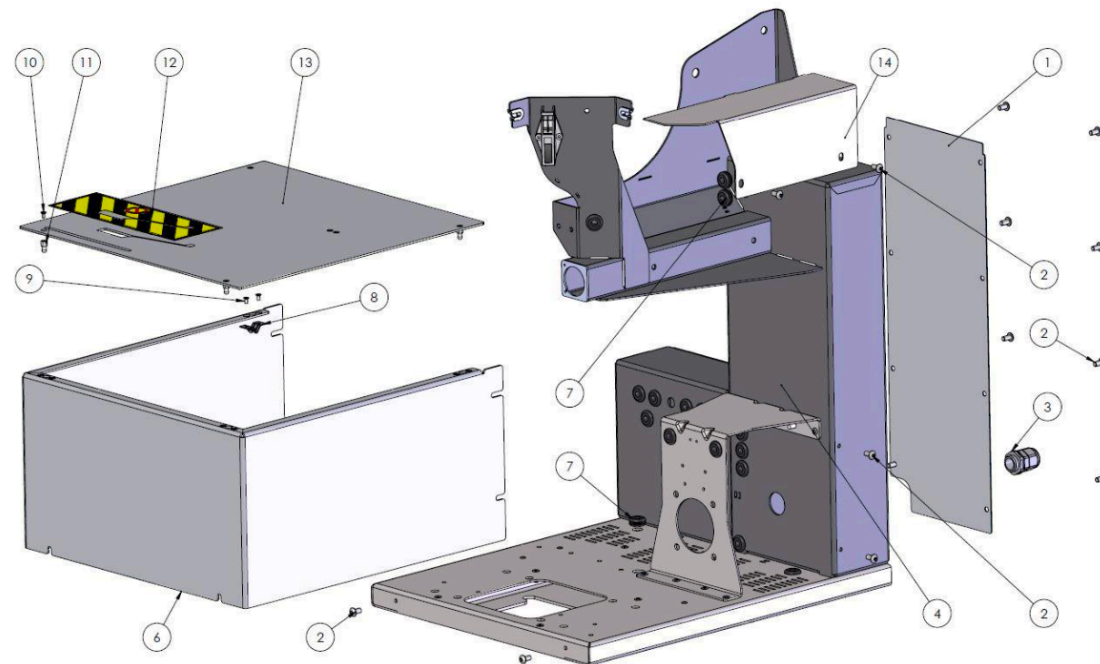


Rep	Order Ref	Description	Qty
1	2381C	Mechanical box cover right	1
1	2381C_Sym	Mechanical box cover left	1
2	2696	Screw BHc M5x10	12
3	2435	Screw on cable bushing PG11	1
4	4510B	Assembled structure Right	1
4	4516A	Assembled structure Left	1
6	4017B	Mechanism cover	1
7	2434	Rubber grommet	9
8	4113	Female clips	4


Rep	Order Ref	Description	Qty
9	2433	Countersand head Rivet Ø3.2 x 6	8
10	5176	Screw FHc M3x6	4
11	5224	Male clip	4
12	5617	Table label	1
13	8017A	Table right	1
13	8126	Table left	1
14	4018B	Wire cover right	1
14	4095	Wire cover left	1

Pótalkatrészek listája


Rep	Order Ref	Description	Qty
1	5311B	Needle	1
2	5540	Needle hub	1
3	2737	Screw Hc M5 x 8	1
4	2003	Key way 6 x 6 x 30 BR	2
5	2388B	Needle Shaft (Right)	1
5	2436A	Needle shaft (Left)	1
6	2004	Bronze bushing BP25 C 20-26-25	2
7	2387A	Tube (Right)	1
7	2392A	Tube (Left)	1
8	2657	Specific washer Ø 5	4
9	2210	Screw Fhc M5 x 12	4
10	2437	Gear reducer 1/15	1
10	2950	Gear reducer 1/10	1
11	2198	Screw CHc M6 x 12	4
12	2389A	Secondary shaft (Right)	1
12	2439	Secondary shaft (Left)	1
13	6086B	Cam	1
14	2009	Bearing6204 2RS	1
15	5537	Secondary shaft spacer (Right)	1
15	5603	Secondary shaft spacer (Left)	1
16	5506	Conical gear	1
17	1960	Pin Ø 5 x 30	1
18	1957	Screw Hc M5 x 12	1
19	5592A	Needle stainless steel insert	1
20	2441	Pin Ø 3 x 6	1
21	2181	Washer grower Ø 5	4
22	2746	Screw CHc M5 x 25	4
23	2748	Screw CHc M6 x 20	1
24	2182	Washer grower Ø 6	1

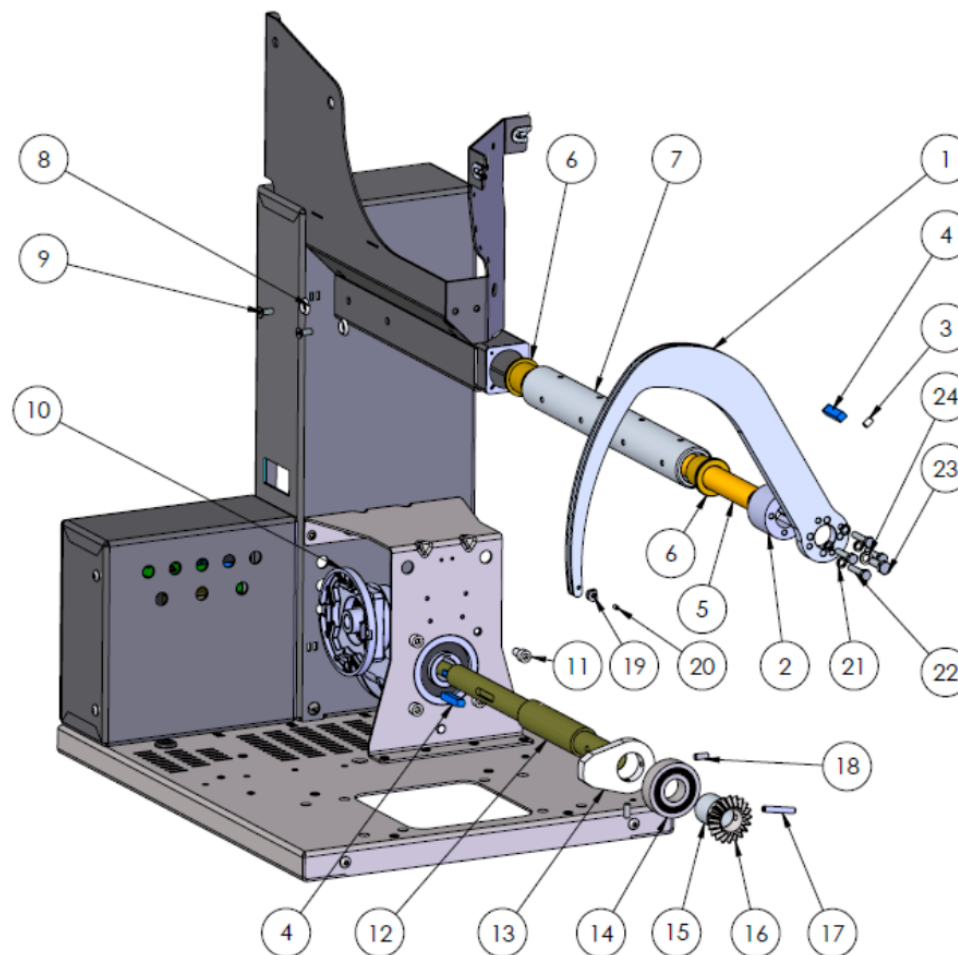


Pótalkatrészek listája

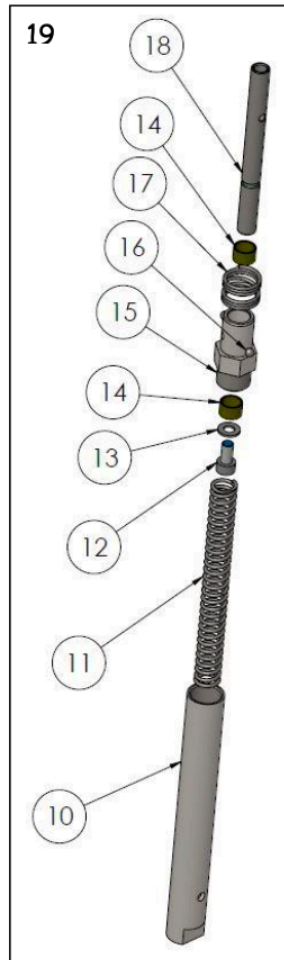

Rep	Order Ref	Description	Qty
1	5291	Conical pin Ø 6x60	1
2	2395A	Upper crank	1
3	2007	Ball and socket joint KA 8D	2
4	5209	Washer Ø 8 ZU	2
5	2008	Screw CHc M 8X 30	2
6	5208	Nut Hm M 8	2
7	1953	Nut Nylstop M 12	1
8	2394	Lower crank right	1
8	2407	Lower crank left	1
9	5136	Key way 4x4x10 BR	1
10	5553	Connecting rod body	1
11	5256	Main spring	1
12	2438	Screw CHc M 6X 12	1
13	2662	Washer Ø 6 MU	1
14	5251	Bushing MB 10 08 DU	2
15	5554	Closure	1
16	2023	Ball Ø 4.763	2
17	5306	Lock spring	1
18	5555A	Inner bar	1
19	5624	Assembled discharge connecting rod	1

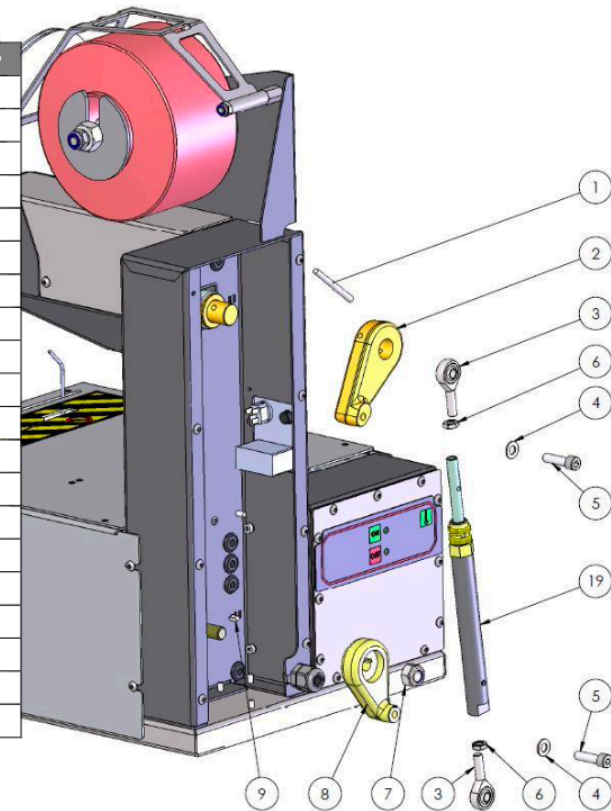

Pótalkatrészek listája

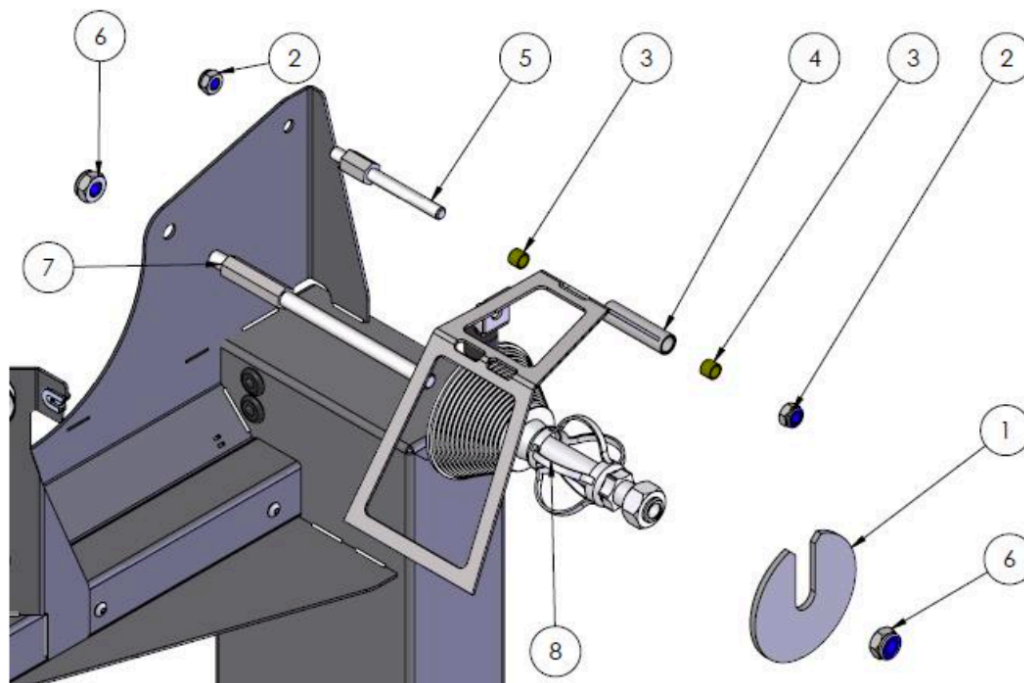


Porte bobine pour botteuse standard équipée pour élastique simple ou triple

Rep	Order Ref	Description	Qty
1	5166	Lock spool washer	1
2	2736	Nut Nylstop M 8	2
3	5107A	Bushing GSM 0810-08	2
4	4111	Anti spinning spool (Right)	1
4	4112	Anti spinning spool (Left)	1

Rep	Order Ref	Description	Qty
5	4026	Anti spinning spool shaft	1
6	2546	Nut Nylstop M 10	2
7	4025	Spool shaft	1
8	5170	Spool holder + nut	1

Pótalkatrészek listája

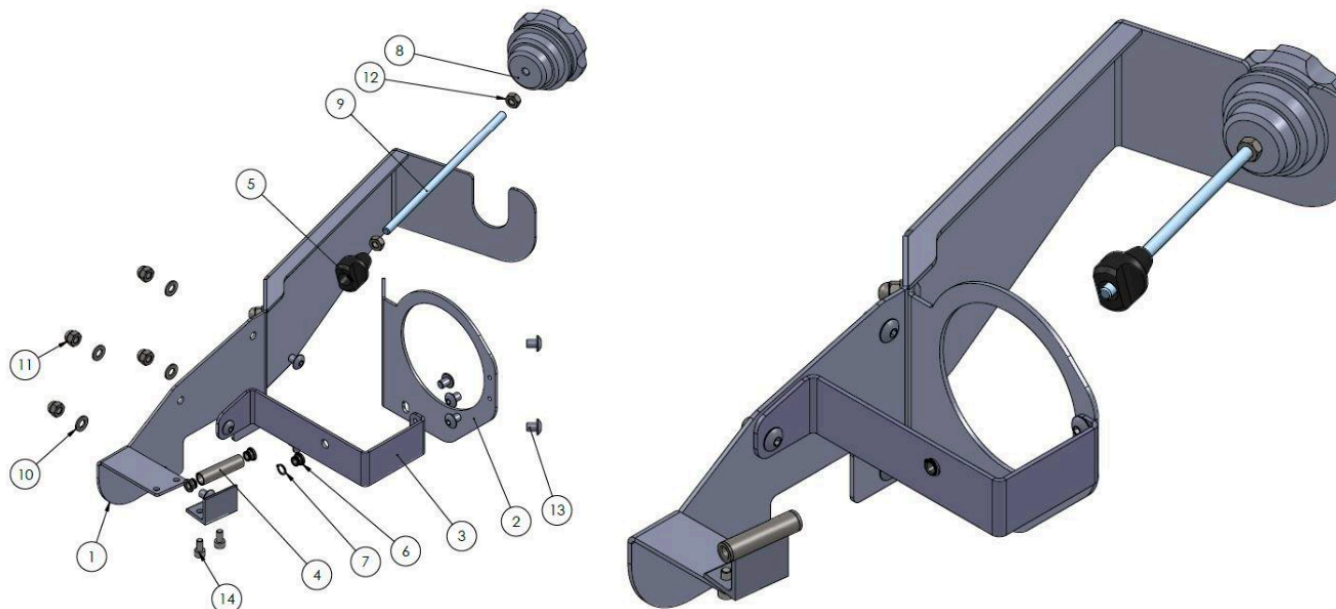


Porte bobine pour botteuse équipée pour fil tricoté


Rep	Order Ref	Description	Qty
1	3694	Platine support bobine ficelle DR	1
1	8181	Platine support bobine ficelle GA	
2	3693	Anneau passe ficelle DR	1
2	3693_Sym	Anneau passe ficelle GA	
3	3692	Patte support œillet DR	1
3	3692_Sym	Patte support œillet GA	
4	2721	Fourreau de l'arrêt de bobine	1
5	3696	Contre cône	1
6	5169	Oeillet ceramique	3
7	5216	Circlips	1
8	3695	Moyeu amovible	1

Rep	Order Ref	Description	Qty
9	3697	Tige fileté M8	1
10	8094	Rondelle Ø 8 ZU	7
11	3708	Ecrou borgne M8	7
12	2176	Ecrou H M8	2
13	3459	Vis BHc M 8 x 10	9
14	2198	Vis CHc M 6 x 12	2


Pótalkatrészek listája

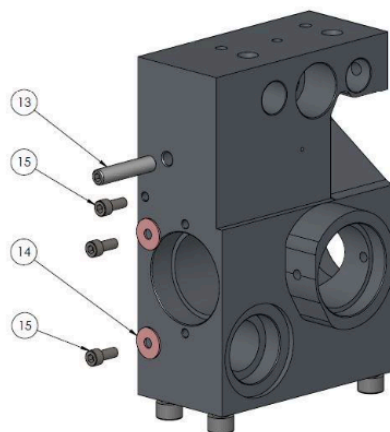


Rep	Order Ref	Description	Qty
1	5190	Screw FHc 5x 10	2
2	5324D	Knotter table	1
3	5528B	String recall plate	1
4	1949	Washer Ø4	2
5	5179	Screw CHc 4X 10	2
6	5501C	Main block	1
7	2422	Seal G 10-17-3	2
8	1973	Linear bearing KH 1026	4
9	1970	Screw CHc 8 X 12	4
10	5588	Hole cover	1
11	2423	Screw BHc 5X 10	2
12	2391A	Mechanism cover	1
13	1967	Screw Hc 8x 40 (Pointed)	1
14	5195	Washer Ø 5 LU	2
15	1964	Screw CHc 5X 12	4

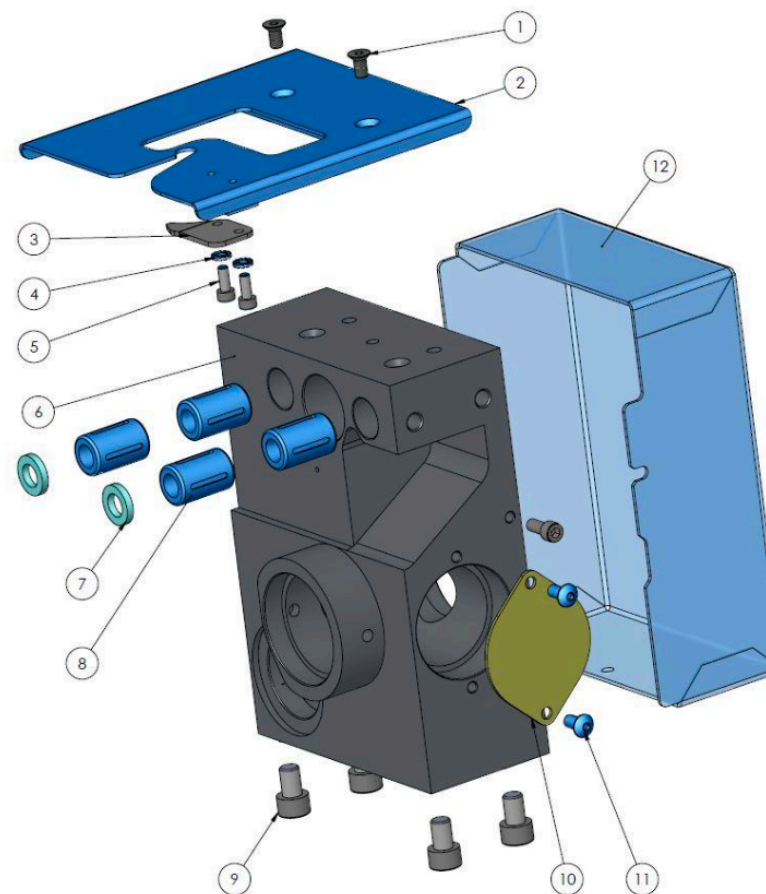

Pótalkatrészek listája

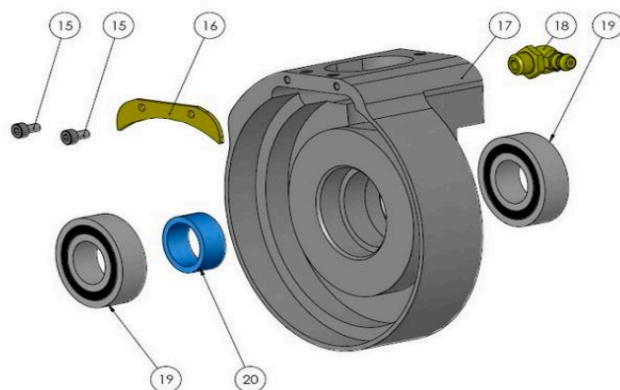

Rep	Order Ref	Description	Qty
15	5178	Screw H M3x6	2
16	5564	Closing sheet	1
17	5503	Knotter unit support	1
18	2421	Nipple 90° M8	1
19	5020	Bearing 6003 2RS	2
20	5009	Primary shaft spacer	1
21	2866	Pin Ø 5x25	1

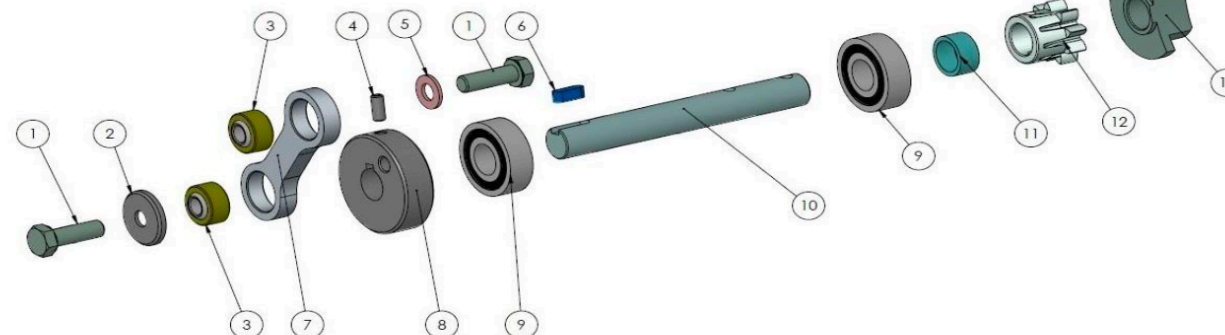


Rep	Order Ref	Description	Qty
1	1955	Screw H M8 x 25	2
2	5558	Stopping washer	1
3	1956	Ball and socket joint G8D	2
4	1957	Screw Hc M5 x 12	1
5	5209	Washer Ø 8 LU	1
6	1959	Key way 5x5x14 BR	1
7	5552B	Rod	1

Rep	Order Ref	Description	Qty
8	5518A	Hub rod	1
9	1958	Bearing 6202 2RS	2
10	5516A	Topple shaft	1
11	5517A	Bearing spacer	1
12	5515A	Gear	1
13	5514A	Topple arm	1
14	1960	Pin Ø 5 x 30	2



Pótalkatrészek listája

Rep	Order Ref	Description	Qty
1	1953	Nut Nylstop M12	1
2	1954	Washer Ø12	2
3	1961	Washer Ø 16 LU	2
4	5502A	Knotter driving wheel	1
5	1952	Screw H M 6 X 20	1
7	2838	Roller	1
8	2822	Shaft	1
9	5138	Cylindrical pin Ø 2x14	2
10	5142	Screw CHc M 3 X 12	2
11	5013	Partial gear	1
12	5033	Bearing 6303 2RS	1

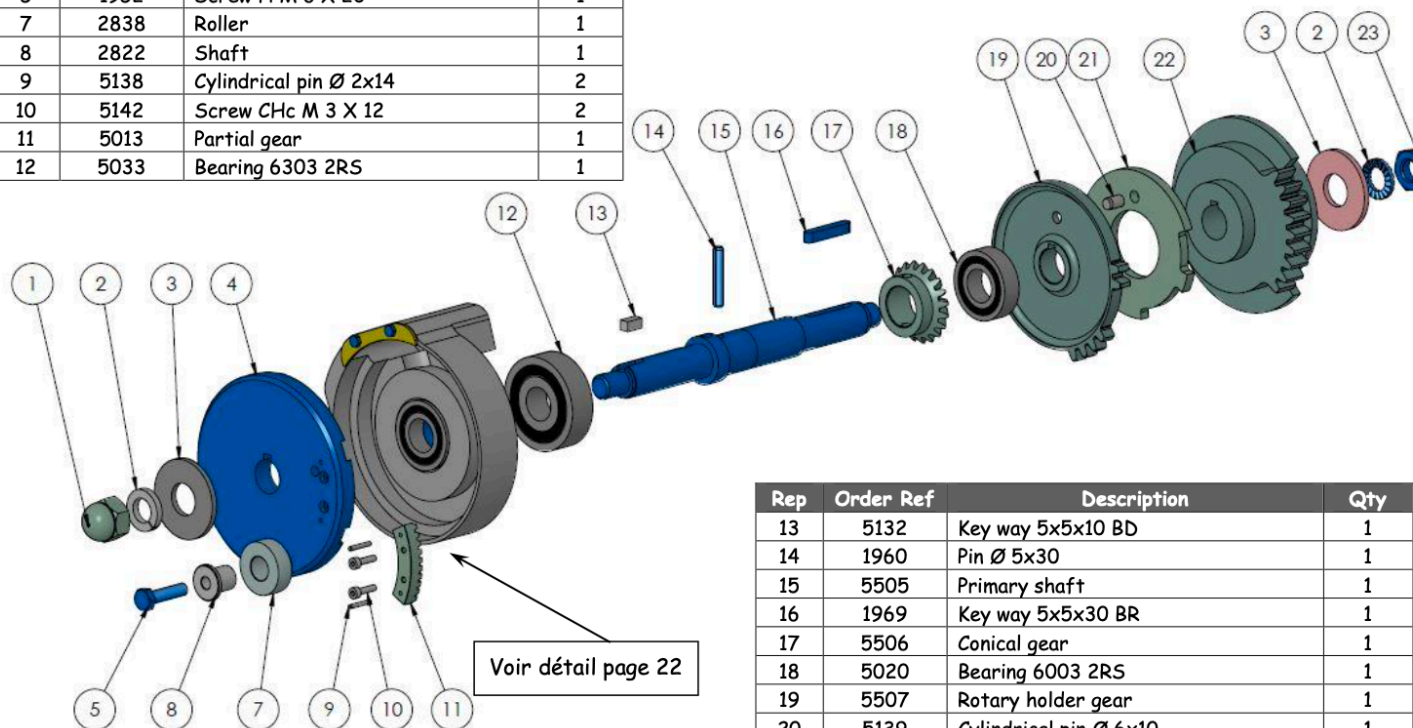


Rep	Order Ref	Description	Qty
13	5132	Key way 5x5x10 BD	1
14	1960	Pin Ø 5x30	1
15	5505	Primary shaft	1
16	1969	Key way 5x5x30 BR	1
17	5506	Conical gear	1
18	5020	Bearing 6003 2RS	1
19	5507	Rotary holder gear	1
20	5139	Cylindrical pin Ø 6x10	1
21	5508	Cam	1
22	2693	Toothed wheel	1
23	1998	Nut Hm M12 Z	1

Pótalkatrészek listája

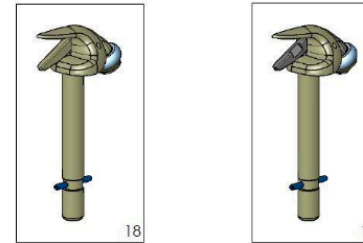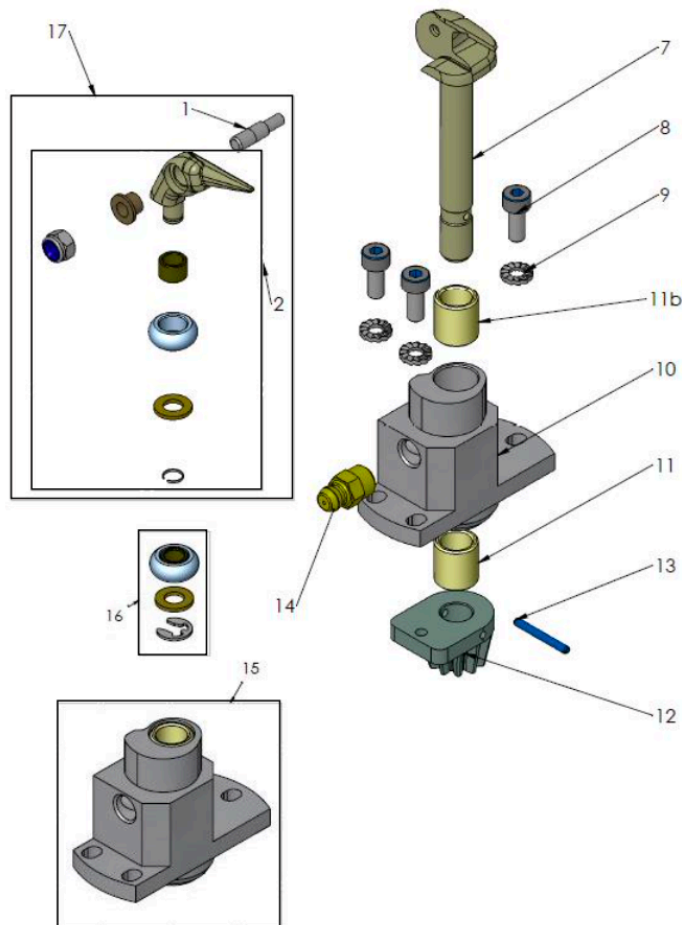



Rep	Order Ref	Description	Qty
1	4032B	Knotter jaw shaft	1
2	3407A	Single core string knotter jaw assembled without shaft	1
2	3408A	Triple core string knotter jaw assembled without shaft	1
2	4283	knotter jaw assembled without shaft (Raffia/AR12CA)	1
7	2316D	Knotter + pin	1
7	4286	Knotter + pin (AR12CA)	1
8	5179	Screw CHc 4X 10 Z	3
9	1949	Washer Ø4	3
10	5504	Knotter housing	1
11	11023	Bronze bushing BP 25 8-11-20	1
11b	5084	Bronze bushing BP 25 8-11-12	1
12	5063	Knotter gear	1
13	2867	Pin Ø2x18	1
14	5160	Nipple M8	1
15	5240	Knotter housing + Bushing assembled	1
16	4084	Bearing	1
17	3398A	Single core string knotter jaw set	1
17	3399A	Triple core string knotter jaw set	1
17	4285	Knotter jaw assembled (Raffia/AR12CA)	1
18	3400A	Single core string knotter assembled	1
19	3401A	triple core string knotter assembled	1
19	4287	knotter assembled (AR12CA)	1

Pótalkatrészek listája

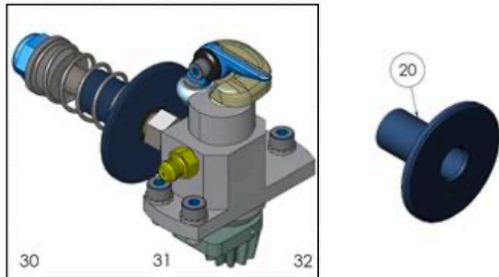


Rep	Order Ref	Description	Qty
8	5207	Nut Nylstop M 8	1
9	5287	Spring cup (Right)	1
10	5286	Spring (Right)	1
11	5107A	Bushing GSM 0810-08	2
12	5030	Knotter tightener (Right)	1
13	5031A	Knotter tightener Shaft (Right)	1
14	5250	Knotter tightener nut (Right)	1
20	5239A	Knotter tightener with bushing (Right)	1
30	3337A	Assembled knotter unit 1 core string (Right)	1
31	3397A	Assembled knotter unit 3 core string (Right)	1
32	4289	Assembled knotter unit for string AR12CA (Right)	1

MACHINE DROITE

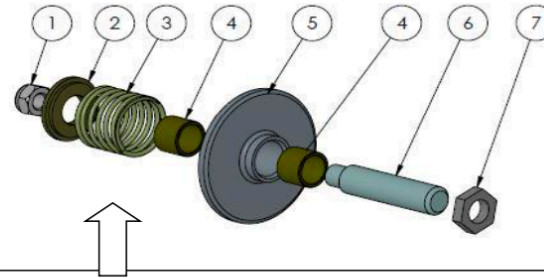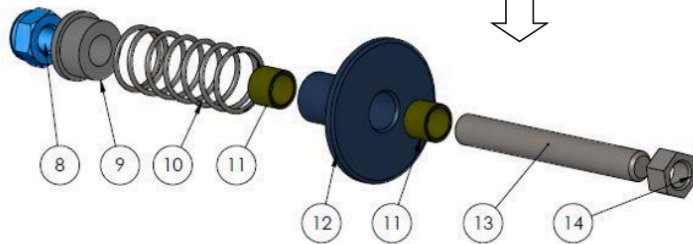


MACHINE GAUCHE


Rep	Order Ref	Description	Qty
1	5202	Nut Nylstop M 6	1
2	5612	Spring cup (Left)	1
3	5286A	Spring (Left)	1
4	5107A	Bushing GSM 0810-08	2
5	5611	Knotter tightener (Left)	1
6	5609	Knotter tightener Shaft (Left)	1
7	5610	Knotter tightener nut (Left)	1
21	2416A	Knotter tightener with bushing (Left)	1
40	3335A	Assembled knotter unit 1 core string (Left)	1
41	3336A	Assembled knotter unit 3 core string (Left)	1
42	4290	Assembled knotter unit for string AR12CA (Left)	1

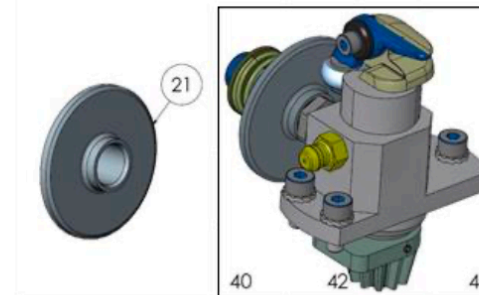


Pótalkatrészek listája

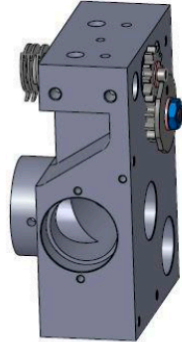

Rep	Order Ref	Description	Qty
1	5128A	Bushing JSM 1214-08	1
2	5015A	Rotary string holder 3 flange	1
2	2844	Rotary string holder 2 flange	1
3	5140	Pin G06 Ø 4 x 22	1
4	5521D	Rotary string holder shaft	1
5	5131	Key way 3x3x 7 BR	2
6	5038	Bearing 6001 2RS	2
7	5511	Rotary string holder gear	1
8	5195	Washer Ø 5 LU	1
9	1964	Screw CHc M5X 12	1
10	5202	Nut Nylstop M 6	1
11	2662	Washer Ø 6 MU	1
12	1966	Bearing 608 2RS	2
13	5520	Intermediate gear housing	1
14	5519B	Intermediate gear shaft	1
15	5509	Intermediate gear	1
16	5510	Rotary holder anti spinning cam	1
17	5212	Washer Ø 10 ZU	1
18	1965	Nut Hm M10 Z	1
20	2424A	Rotary holder 5015A +bushing	1
21	2845A	Rotary holder 2844 + bushing	1

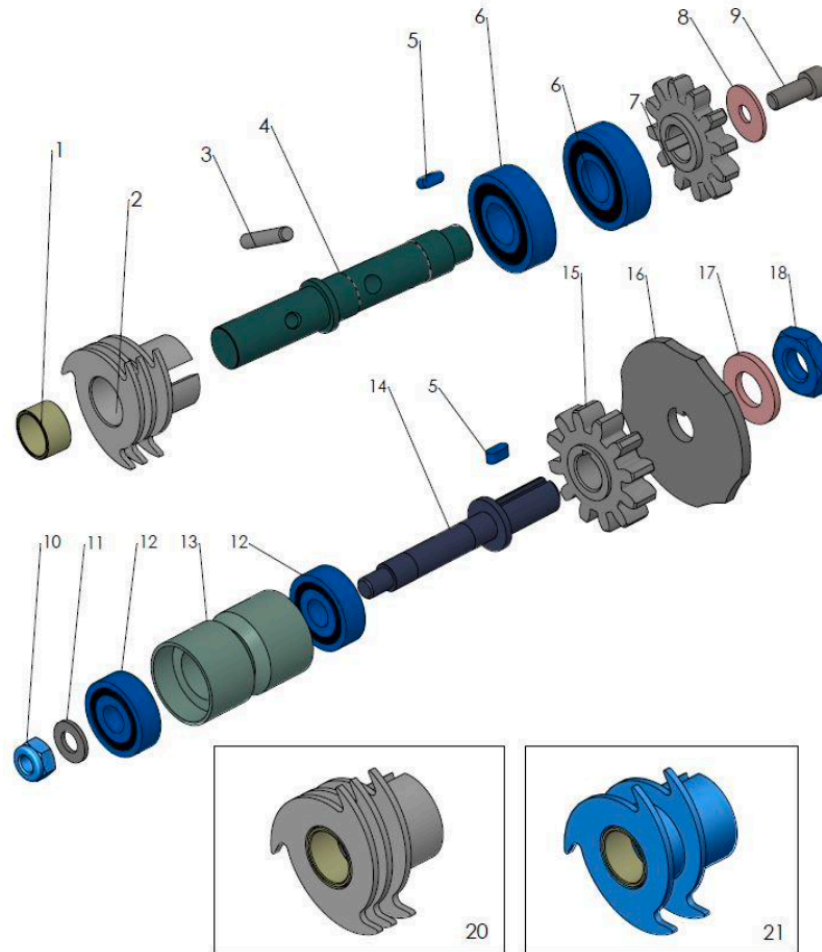


Pótalkatrészek listája

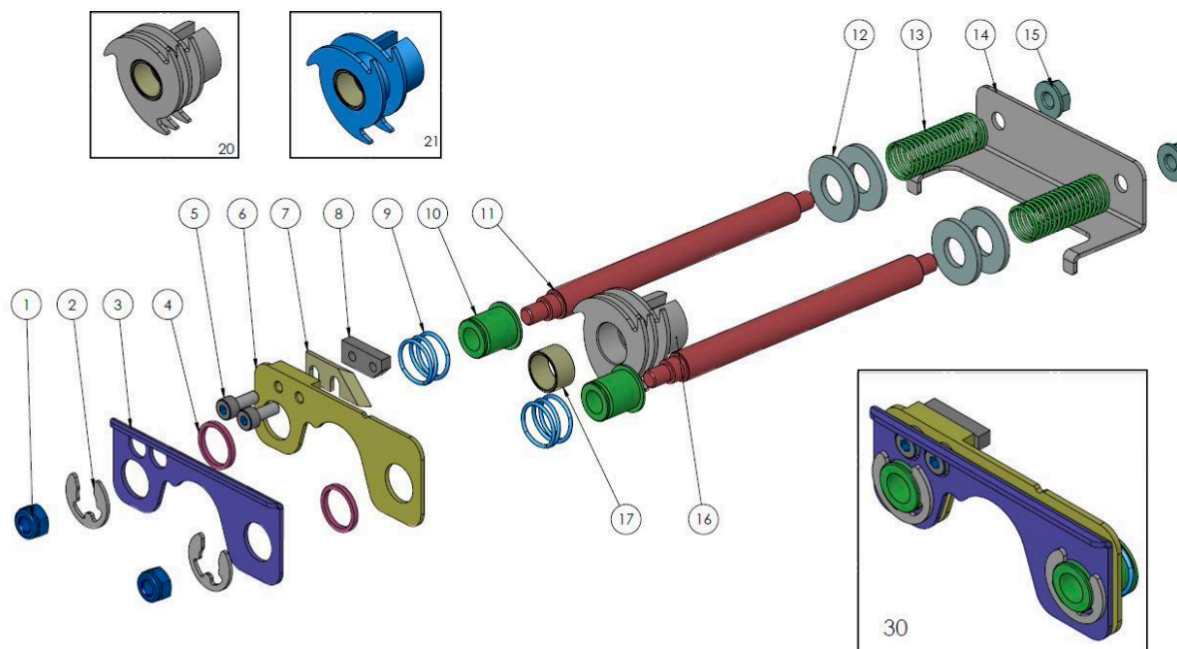


Rep	Order Ref	Description	Qty
1	2152	Nut Serpress M6	2
2	2153	Circlips E type	2
3	5626	Front holder plate	1
4	5628	Spacer	2
5	5179	Screw Chc M4x10	2
6	5627	Rear holder plate	1
7	5034A	Knife	1
8	5524	Knife plate	1
9	5630	Spring	2
10	5629	Bushing holder plate	2
11	5525A	Shaft "elastic string"	2

Rep	Order Ref	Description	Qty
12	1963	Nylon washer Ø 10 MU	4
13	5583A	Spring	2
14	5526	Stopper plate	1
15	5202	Nut Nylstop M6	2
16	5015A	Rotary string holder 3 flange	1
16	2844	Rotary string holder 2 flange	1
17	5128A	Bushing JSM 1214-08	1
20	2424A	Rotary holder 5015A +bushing	1
21	2845A	Rotary holder 2844 +bushing	1
30	5631	Holder plates set	1

Pótalkatrészek listája

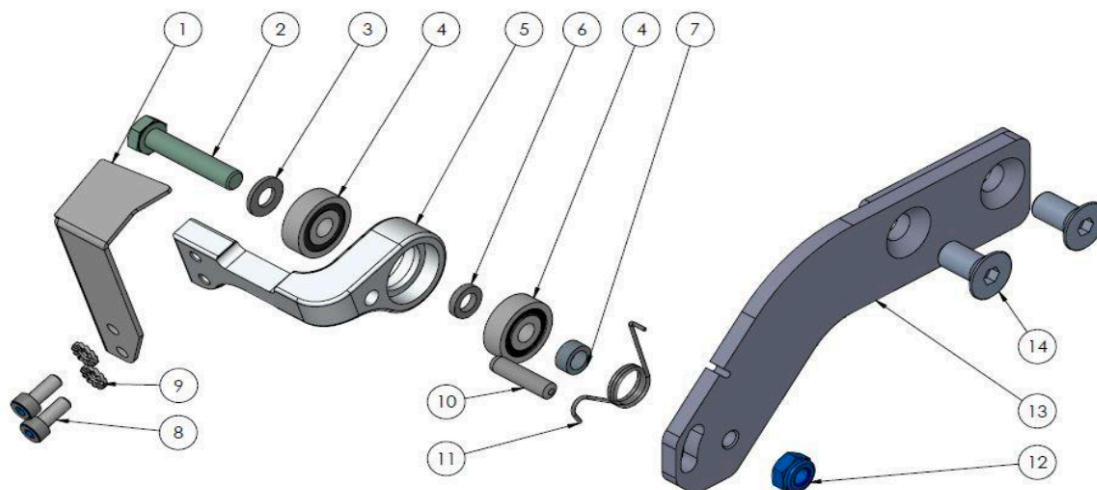


Rep	Order Ref	Description	Qty
1	5534C	Feed-in	1
2	1986	Screw H M6 x 30-20	1
3	1951	Washer Ø 6 ZU	1
4	1985	Bearing 626 2RS	2
5	5530B	Feed-in support	1
6	5533	Bearing spacer	1
7	5581	Spring spacer	1
8	5179	Screw H M 4x 10	2
9	1949	Washer Ø 4 ZU	2
10	1987	Cylindrical pin Ø 5x20	1
11	5582	Spring	1
12	5202	Nut Nylstop M 6	1
13	5531A	Bracket	1
14	1984	Screw FHc M 8 x 16	2
20	2426	Complete bracket set	1

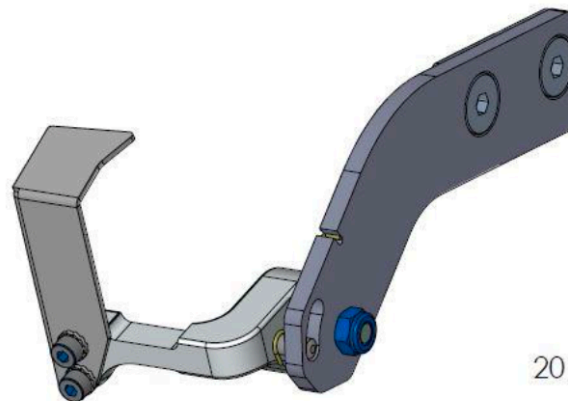

20

Pótalkatrészek listája

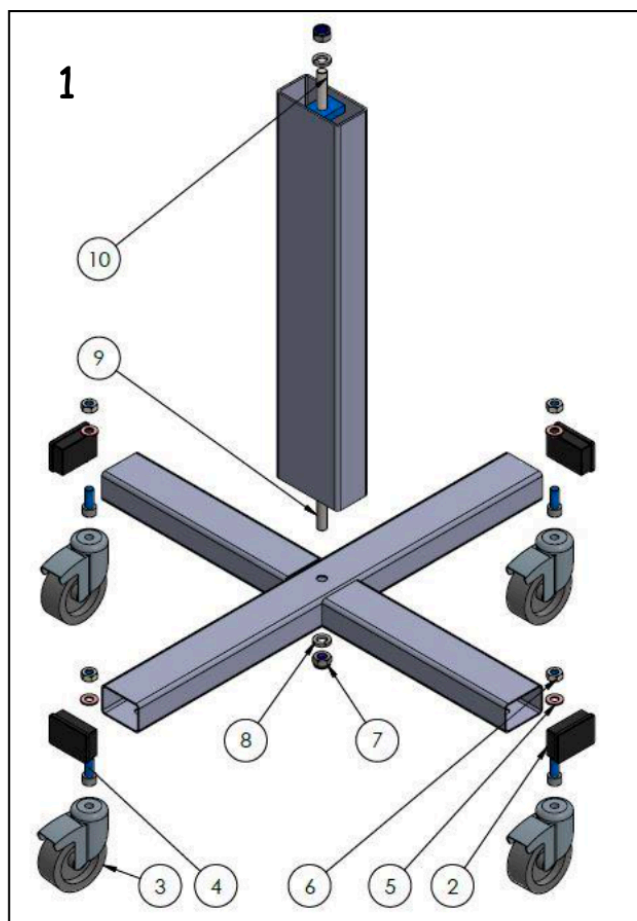

Rep	Order Ref	Description	Qty
1	8372	Complete assembled foot	1
2	2465	Square tube cap	4
3	1848	Wheel	4
4	5679	Screw CHc M10 x 30	4
5	5212	Washer Ø10 ZU	4
6	5210	Nut Nylstop M 10	4
7	1953	Nut Nylstop M 12	2
8	2671	Washer Grower Ø12	2
9	2255	Screw H M12 x 80	1
10	8371	Screw H M12 x 60	1



Cím:

A gép importőre és forgalmazója az Erich Baumeister GmbH.



1964 óta foglalkozunk fonalakkal, szalagokkal és kötőgépekkel, és Münsterlandban, a holland határ közelében található.

Rendszeresen részt veszünk különböző szakvásárokon, és bemutatótermünkben áttekintést nyújtunk Önnek a különböző gépekről.

Erich Baumeister GmbH
Zum Hagenbach 9
48366 Laer
Deutschland
+49 (0)2554 91500
info@erichbaumeister.com

